

宣城市关于安徽省第二生态环境保护督察组第三十批交办信访件查处情况的公示

安徽省第二生态环境保护督察组 5 月 13 日（第三十批）交办我市 4 件信访件，截至 5 月 18 日，已办结 1 件。其中，经查属实 4 件，不属实 0 件，责令整改 0 件，立案处罚 0 件，拘留 0 人，问责 0 人，约谈 0 人。

序号	受理编号	交办问题 基本情况	行政区域	污染类型	是否属实	调查核实情况	处理和整改情况	问责情况	是否办结	备注
1	WX202400958	自 2023 年底开始，泾县泾川镇秦峰村西坑村村口对面废弃厂房里，每天有多辆大货车进出，经实地勘察发现该工厂为矿渣、矿粉选矿的地下作坊。该工厂沿途有抛洒的矿渣，并且大量的矿渣和矿粉露天堆放未进行遮盖。下雨时，雨水会将矿渣和矿粉带到下游，而下游好像有饮用水取水口。厂区内，未发现任何环保设备，粉尘弥漫，污染十分严重。据了解，这块林地没有办理过土地用途变更手续，仍属于农用地。该作坊存在未经批准就进行了建设以及大气污染、水污染、固废污染等问题。（工厂坐标：N30.37.40 E118.23.02）	泾县	水， 固废， 其他， 大气	是	<p>投诉人反映的为宣城启升环保科技有限公司。该公司为废弃资源综合利用企业，主要以铸造炉渣为原料，生产铁粉、尾砂，生产规模为年处理铸造炉渣 10 万吨；主要生产工艺为炉渣→卸料→投料→破碎→磁选→筛选→成品。泾县专项调查组现场核查时，正在进行设备检修，未生产。</p> <p>1.该公司进场道路周边未发现明显抛撒情况；生产原料、产品堆放于大棚内；部分尾砂堆放在厂区东北侧空地，并进行了覆盖；地面有少量散落的物料。</p> <p>2.东侧水沟内未发现明显物料流入痕迹。该水沟汇入秦坑河，最终进入东干渠，入东干渠口距离下游泾县饮用水取水口约 4 公里，不在饮用水水源地保护区范围内。</p> <p>3.主要污染物为卸料、破碎、投料、筛分过程中产生的粉尘，按照环评文件和批复要求，在破碎、投料、筛分工序均配套建设集气罩，收集的粉尘经布袋除尘处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放；在原料车间及生产车间内配套建有喷淋降尘设施。</p> <p>4.经泾县林业局和自然资源规划局现场核查及调阅资料查实，该工厂土地在 2022 年森林资源管理一张图上为非林地，在 2022 年国土资源变更调查（三调）上为工业用地（非林地）。</p> <p>5.该公司编制了《年处理 10 万吨铸造炉渣项目环境影响报告表》于 2022 年 12 月 29 日通过泾县生态环境分局批复（泾环综函〔2022〕75 号）；2023 年 6 月完成排污许可证登记和建设项目竣工环境保护自主验收。</p>	1.泾县生态环境分局督促企业加强现场环境管理，定期对污染防治设施进行检修维护，确保正常运行，各项污染物稳定达标排放。 2.督促企业做好厂区雨污分流工作，规范原料及产品贮存，避免露天堆放。 3.加强对运输车辆的管理，提高车辆密闭性，避免物料抛撒影响周围环境。	无	否	

2	WX202400960	宁国河沥溪开发区河沥新城和三里亭安置区周边晚上有刺激味道，不清楚是哪个企业排放的	宁国市	大气	是	宁国市生态环境分局会同宁国经开区管委会对河沥新城和三里亭安置区两处居民点附近区域企业进行排查，安排大气环境参数（VOCs 和颗粒物）观测车走航监测，结果显示东城大道与富宁路交叉口、青山路与长虹路交叉口附近 VOCs 出现异常高值。现场检查时，宁国市储盛新材料科技有限公司等 8 家企业利用夜间低谷电，在 20:00 后开启熔铸生产线生产。8 家企业熔铸工序废气处理设施正常运行，但熔铸废气收集效果不佳。宁国市精诚机械厂制芯工序配套的 UV 光解+活性炭吸附装置未按要求开启。	<p>1.宁国市生态环境分局督促宁国市储盛新材料科技有限公司等 8 家企业对照《宁国市铸造企业环保提升工作方案》要求进行整改，对熔铸废气收集处理设施进行改造。</p> <p>2.宁国市生态环境分局对检查发现的宁国市精诚机械厂涉嫌环境违法行为依法进行处理。</p> <p>3.宁国市生态环境分局和经开区管委会加强对河沥新城和三里亭安置区附近企业的日常监管，督促企业做好污染防治设施运行管理工作。</p>	无	否	
---	-------------	--	-----	----	---	---	--	---	---	--

3	LD202400586	安徽星道智能科技有限公司，加气砖生产线燃烧废气异味严重，该公司设置的 2 个排气筒，只有 1 个安装了废气处理设施，且这个排气筒高度太低，几乎没有效果。虽之前有人投诉过，但目前来看没有整改效果，希望重新办理。	宁国市	大气	是	<p>2024 年 4 月 19 日、5 月 9 日，宁国市生态环境分局分别组织第三方机构对该公司厂界颗粒物无组织排放及锅炉外排废气开展了检测，检测结果显示该公司无组织废气及锅炉废气均符合国家规定的排放标准。</p> <p>信访件中反映的“安装了废气处理设施”的排气筒为锅炉废气排放口，该排放口原有高度为 45 米。4 月初该公司对锅炉废气处理设施进行升级改造，将原有低氮燃烧+SNCR 脱硝+碱液喷淋处理工艺改造为 SNCR+SCR+碱喷淋+湿电除尘设施，目前设备主体已改造完成，通过技改后，排气筒高度为 25 米，满足排污标准。信访件中反映的“未安装废气处理设施”的排气筒为蒸压釜泄压口，按环评要求，蒸压养护工序废气为无组织排放，蒸压釜设置有余热回收装置，余热回收后用于锅炉水及料浆池加热，蒸压釜内无法回收的蒸气通过收集后经泄压口排放。</p>	<p>1.宁国市生态环境分局将督促该公司按照环评要求加快锅炉废气处理设施改造进度。</p> <p>2.宁国市生态环境分局督促该公司对蒸压釜泄压口进行规范化整改。</p>	无	否	
---	-------------	--	-----	----	---	--	--	---	---	--

4	WX 202 400 959	开发区的九只鸭公司，现在天一热味道特别难闻，之前反映了这个事情，没什么效果，还是像以前一样，影响旁边生产生活。	宣城经开区	大气	是	<p>宣城经开区专项调查组现场检查时，该公司正在生产。</p> <p>厂区异味主要来源为：厂区南侧露天堆放的鸭蛋框，生产车间产生的无组织废气，一般固废间存放的蛋壳及蛋清所散发的气味。该公司南侧厂界与其他企业仅一墙之隔，受气象条件影响，出现气味扩散的情况。</p>	<p>1. 宣城经开区生态环境分局要求企业限期完成以下整改措施：</p> <p>（1）对露天堆放的鸭蛋框交由厂家及时清理回收，对每日产生的一般固废入库并及时清运，确保日产日清，避免异味扩散。</p> <p>（2）生产车间做好全封闭式作业，减少无组织气味排放。</p> <p>（3）对现有的一般固废场所重新规划布局，减轻对周边企业日常生产生活的影响。</p> <p>2.宣城经开区生态环境分局加强对企业环境管理。</p>	无	是	
---	-------------------------	---	-------	----	---	---	---	---	---	--

