

# 安徽省安全生产委员会办公室

皖安办函〔2023〕8号

## 安徽省安委会办公室转发关于辽宁省 盘锦浩业化工有限公司“1·15”重大爆炸 着火事故的通报

各市、省直管县（市）安全生产委员会，省安委会有关成员单位：

现将《国务院安委会办公室关于辽宁省盘锦浩业化工有限公司“1·15”重大爆炸着火事故的通报》（安委办明电〔2023〕2号，以下简称《通报》）转发给你们，并结合我省实际提出以下工作要求，请一并贯彻落实。

### 一、深刻汲取教训，压实安全生产责任

各地要深刻汲取该起事故教训，真正把别人的事故当成自己的事故来看待，把别人的问题当成自己的问题来整改，切实做到举一反三，防患于未然。要严格落实“三个狠抓”工作要求，进一步强化风险意识和责任意识，以“时时放心不下”的责任感，统筹发展和安全。要发扬钉钉子精神，进一步夯实党政领导责任、部门监管责任，特别是企业的主体责任，以最高标准、最严要求、最实举措落实落细安全风险管控和隐患排查治理工作措施，牢牢

守住安全底线。

## **二、立即开展排查，及时消除安全隐患**

各地、各有关部门要立即组织对本地区、本行业领域开展有针对性地安全风险隐患排查，及时治理安全隐患，有效管控化解安全风险。一是立即组织开展设备带“病”运行专项排查整治，全面排查化工企业装置设备带“病”运行情况，特别是相关装置设备打“卡子”运行等情况，建立工作台账，科学评估风险，分类实施整治。二是立即组织开展老旧装置专项整治“回头看”，全面摸排老旧装置情况，动态建立工作台账，对照标准逐一评估，分类落实整治措施。该淘汰的设施设备必须淘汰，坚决杜绝违规利旧。三是立即组织开展问题隐患整改落实情况“回头看”，对监管执法、督导检查、集中治理等各专项工作发现的问题隐患整改落实情况进行再确认、再复核，对未完成整改的要紧盯不放、一抓到底，确保及时闭环。对不能及时整改的，要及时采取风险管控措施确保安全；不能保证安全的，一律停产停业整改。

## **三、突出重点环节，强化高危作业管理**

当前正值节后复工复产阶段，企业开停车、检维修、特殊作业频繁，作业环节安全风险加大。各地要督促指导企业科学制定复工复产方案，全面管控各类安全风险，逐项确认安全措施和条件，确保复工复产安全。要加强对企业承包商管理的监督检查，督促企业严格承包商资质审查，强化外协作业人员安全教育培训、作业过程监督及现场安全监护，坚决查处“一包了之”“只包不管”等行为。要加大对企业特殊作业环节违规行为的查处力

度，采取线上线下相结合的监管方式，督促企业严格执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）及特殊作业安全管理制度，严格作业票审批、安全措施确认和作业现场监护等，对发现的违规行为，一律依法严肃查处，特殊作业环节发生事故的一律提级调查。

#### 四、开展警示教育，加强安全教育培训

各地要督促本辖区相关企业立即组织开展一次事故警示教育，对照该起事故及河南义马“7·19”、上海石化“6·18”及昊源化工“5·11”等事故暴露出的问题，深刻吸取教训，组织员工谈认识、谈体会、谈整改，持续提升事故防范意识和能力。要组织开展“收心”教育，确保人员思想返岗、责任返岗、状态在岗。要加强新入职和转岗员工的安全知识和技能培训力度，确保培训考核合格后上岗，切实提升企业员工安全知识和实操技能，夯实安全基础。

请将本通报要求迅速传达到本辖区县级安全生产委员会、有关部门和企业，并将有关工作落实、风险隐患排查治理及事故防范措施等情况于2月15日前书面报我办。

联系人及电话：王美美，0551-62999535。

安徽省安全生产委员会办公室

2023年1月28日



(信息公开形式：主动公开)

---

抄送：省政府办公厅，各市、省直管县（市）安委会办公室。

---


安徽省应急管理厅办公室

2023 年 1 月 28 日印发

---

共印 3 份

# 中央和国家机关发电

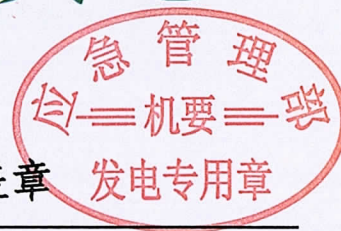

发电单位 国务院安委会办公室

签批盖章 发电专用章

等级 特急·明电 安委办明电〔2023〕2号 中机发 号

## 国务院安委会办公室关于 辽宁省盘锦浩业化工有限公司“1·15” 重大爆炸着火事故的通报

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会，国务院安委会有关成员单位，有关中央企业：

2023年1月15日13时30分左右，辽宁省盘锦浩业化工有限公司（以下简称浩业化工）烷基化装置在维修过程中发生泄漏爆炸着火事故，目前造成12人死亡、1人失联、35人受伤（其中4人重伤）。事故发生后，国务院领导同志高度重视，作出重要批示，要求全力做好人员搜救和事故处置等工作，抓紧查明原因，



严肃追责，切实做好岁末年初重点行业领域安全风险隐患排查整治和监管，坚决防范各类重特大事故发生。经初步调查，事故直接原因是烷基化装置碱洗后的物料（主要成分是异丁烷、正丁烷、烷基化油等）管线在带压堵漏时爆裂，大量物料泄漏，遇静电或明火引发爆炸着火。事故具体原因正在进一步调查中。

该起事故发生年春节前夕和岁末年初安全生产重大隐患专项整治期间，造成重大人员伤亡，破坏了全国危险化学品安全生产的稳定局面，影响恶劣，教训深刻。初步分析，该事故暴露出以下突出问题：一是处理效益与安全的关系严重失衡，隐患没有及时彻底消除。浩业化工事故管线早在2022年7月就出现泄漏，打“卡子”带病运行半年之久，2023年1月11日再次发生泄漏，11日、12日、14日、15日连续4次带压堵漏均未堵住，也未采取停车处理措施，直至发生事故。二是安全意识淡薄，高风险检维修作业安全管理存在重大漏洞。对堵漏作业可行性没有进行充分论证，盲目蛮干。作业前未有效开展安全风险辨识，没有制定针对性管控措施。作业时，现场未进行有效管控，同一时间内有吊装、堵漏等第三方作业人员、企业监护人员，以及周边邻近区域生产操作和清洁人员，事故发生时毫无准备，造成伤亡扩大。三是企业安全生产主体责任悬空。浩业化工在连续多日堵漏期间，企业主要负责人每日安全风险研判承诺均为低风险，承诺检维修及特殊作业数量均为零；烷基化装置重大危险源安全包保责任人近半年检查从未记录管线带病运行的风险隐患情况。四是吸取类似事故教训不深刻，专项整治走过场。浩业化工没有认真吸



取 2019 年河南三门峡义马气化厂“7·19”、2022 年上海石化公司“6·18”等事故教训，危险化学品安全专项整治和风险集中治理走形式，隐患长期得不到根治，装置长期带病运行，小事拖大、隐患拖炸，重蹈覆辙。

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，按照国务院领导重要批示要求，深刻吸取事故教训，举一反三进一步加强危险化学品重大安全风险防控，提出如下工作要求：

**一、统筹好发展和安全。**要进一步树牢安全发展理念，把安全发展贯穿于经济社会发展的各领域和全过程。严格落实安全生产十五条硬措施，聚焦防范化解重大安全风险，扎实推进危险化学品安全风险治理各项任务落地落实。压实安全生产责任，扎实做好安全风险分级管控和隐患排查治理，对重大隐患长期未整改到位、不具备安全生产条件的一律停产整改，未经地方监管部门复核不得擅自恢复生产，决不能为了追求效益，降低安全标准和要求。

**二、严禁装置设备带“病”运行。**深刻认识化工装置设备带“病”运行的重大安全风险，立即组织开展设备带“病”运行专项排查整治，对危险化学品生产经营企业相关装置设备打“卡子”运行等情况进行全面摸排，建档立账、科学评估、分类施策。对涉及“两重点一重大”的重点环节部位隐患，强化防控措施并及时整改；对可能引起中毒、火灾、爆炸等事故的隐患，必须立即处置、彻底消除，坚决杜绝久拖不决、演变失控。

**三、加强检维修作业安全风险管控。**危险化学品生产经营企



业要加强作业安全风险辨识、评估和管控，制定作业方案和应急处置措施，加强承包商、外来作业人员安全培训，加强作业现场管理，从严控制作业现场人数。对涉及易燃易爆、剧毒物料的运行装置进行检维修作业时，作业风险区域原则上不超过6人。运用人员定位等手段，强化现场作业人员管控，及时预警处理。强化带压堵漏管理，作业前必须履行变更管理程序。涉及易燃易爆、剧毒物料管线发生泄漏的，不得带压堵漏，在事故应急抢险状态下，须满足壁厚等条件，进行安全风险评估并落实管控措施后方可实施。经带压堵漏的设备装置应限期彻底整改。各地区要对进行检维修作业企业的加强监督检查。

**四、提升装置设备本质安全水平。**要提高设备设施的设计建设标准，从源头上提升设备可靠性。聚焦重大危险源、老旧装置，加强在线监测，持续深化安全诊断和整治提升。从采购、安装、使用、监测、维护等各环节全面加强设备完整性管理，按计划开展预防性维修，发现问题及时维修更新，对反复出现异常的设备设施，该淘汰的必须坚决淘汰。

**五、切实做好岁末年初安全生产工作。**认真落实全国安全生产电视电话会议部署，全面开展一次安全风险排查，对重大危险源、潜在风险点、事故易发环节部位逐一落实落细管控措施。压实企业安全承诺公告、重大危险源安全包保责任，做好防冻、防凝等工作。加强应急值守和准备，确保发生险情及时科学处置，严防事态扩大。加强安全督导和执法检查，全力以赴抓好春节前后安全生产工作，坚决遏制重特大事故，为经济社会发展营造良



好安全环境。

请将本通报要求迅速传达到地方各级安全生产委员会、有关部门和企业。

国务院安委会办公室

2023年1月19日

抄报：国务院安委会主任、副主任。

抄送：各省级安委会办公室。