

广德市安全生产委员会办公室文件

广安办〔2023〕60号

签发人：杨宋培

关于宣城市“五一”期间安全生产、消防和森林防火督导检查问题整改情况的报告

宣城市安全生产委员会办公室：

根据《关于做好“五一”期间督导检查问题整改工作的通知》（宣安办〔2023〕23号，以下简称《通报》）文件要求，现将我市相关问题和隐患整改落实情况报告如下：

一、及时交办，明确整改落实责任主体。2023年5月6日，接《通报》后，广德市高度重视，广德市安委会办公室及时将涉及我市的问题和隐患交办有关单位，明确整改落实责任主体，提出整改落实工作要求。

二、及时消除隐患，实现问题隐患整改闭环。《通报》中涉及我市经信局、市林业发展中心（市供电公司）、市文旅局、誓节镇政府、广德市第三人民医院、广德市惠民医院、安徽顺心家

居科技有限公司、安能电子有限公司、桃李园学校初中部、亚夏汽配城、广德市颐爱养老服务有限公司、广德市五龙山国有林场等 12 家问题隐患单位作为具体整改主体,均对照问题实施整改,相关整改落实材料随文附后。

特此报告。

广德市安全生产委员会办公室

2023年5月15日



宣城市“五一”期间督导检查问题整改情况表

序号	单位名称	问题内容	整改情况	具体整改内容
1	市经信局	未见广德市经信局推广《社会单位消防安全标准化管理规定》台账	提供推广《社会单位消防安全标准化管理规定》消防安全重点单位名单等相关材料。	附件 1
2	市林业发展中心 市供电公司	未见广德市林业发展中心和供电公司建立信息共享、联防联控机制，无林区线路火灾处置方案或流程。	提供《关于印发森林防火联动机制实施方案的通知》。	附件 2
3	市文旅局	广德市文旅局灭火演练无演练方案或预案，演练后无评估总结	提供广德市文旅局消防应急预案、广德文旅局应急演练方案、广德市文旅局消防应急演练总结、消防应急演练照片等材料。	附件 3
4	誓节镇政府	未组织学习传达 4 月 26 日、27 日省委、市委安全生产会议工作精神及省、市领导讲话精神。	提供誓节镇党委会上组织学习传达 4 月 26 日、27 日省委、市委安全生产会议工作精神及省、市领导讲话精神的会议记录。	附件 4
5	广德市第三人民医院	1.未组织开展《北京长峰医院“4.18”事故》批示精神的学习； 2.未定期检测和清洗消防自动报警设施，一楼室内消火栓水带老旧，需更换，门诊大楼和住院部应急广播不能正常使用； 3.消防中控室上锁，无人值班，未见值班记录、设备运行记录、设备保养记录、设备故障及维修记录，各种设备（如电脑、自动报警、灭火	1.已组织开展学习。 2.消防报警设施、水带已修复，门诊大楼和住院部应急广播已可以正常使用。 3.已要求所有监控装置调整到位，保持消防中控室干净整洁，正常使用；要求安保和后勤人员 24 小时在消防中控室值班；要求消防中控室值班人员做好值班记录；安排相关人员做好设备运行记录、设备保养记录、设备故障及维修	附件 5

		系统、防排烟、应急广播的控制柜等)不能正常使用,维修单位未定期进行维保; 4.医院废物暂存点和氧气罐储存间疏于管理,大门敞开未上锁,氧气罐未设置防倾倒装置。	记录;已责令消防设备维保公司尽职尽责,按照所签合同,定期对消防设备进行维保,更换老旧故障设施设备,确保消防设施设备功能正常,并做好记录。 4.医院废物暂存点和氧气罐储存间已上锁,并对氧气罐安装防倾倒装置。	
6	广德市惠民医院	1.消防广播不能正常开启; 2.员工不能很好的掌握消防器材的使用方式; 3.配电箱没有上锁; 4.灭火器压力表不在正常范围内; 5.监控室交接班记录表由一人填写,均为“正常”,流于形式; 6.住院部一层消防通道卷闸门未拆除。	1.安排专业人员进行重新调试,恢复正常使用。 2.已联系市消防大队安排专业人员,近期组织全院员工培训,学习消防器材正确使用,提高员工技能。 3.配电箱已上锁。 4.灭火器已更换。 5.已要求总控室人员严格落实交接班制度,按规范执行。 6.已按消防大队要求,将卷闸门焊接固定。	附件 6
7	安徽顺心家居科技有限公司	1.油漆操作间未设置防爆插头插座,操作台上存在私拉电线等现象,厂房内油漆未按要求进行储存; 2.6号厂房私拉电线,电线未穿管,油漆车间用木板板隔断(可燃材料),未设置自动喷水系统和火灾报警系统; 3.部分灭火器压力不足,部分室内消火栓无水带,消防栓前堆放大量货物,厂房防火间距被占用,配电箱未上锁。	1.已对操作间进行清理,改用防爆插头,厂房内油漆按要求规范储存。 2.已将电线清理,更换木制板隔断,配置自动喷水系统和火灾报警系统。 3.更换合格灭火器,配备消防水带,清理货物,配电箱上锁。	附件 7

8	安能电子有限公司	<p>1.湿式报警阀压力表为0；</p> <p>2.厂房内无应急照明灯和疏散指示标志；</p> <p>3.灭火器检查记录填写不及时，部分灭火器为淘汰产品；</p> <p>4.消火栓管网未做保温处理；</p> <p>5.车间内消防栓被大型机具柜遮挡；</p> <p>6.安能电子有限公司与承租企业未明确安全责任；</p> <p>7.配电室地面部分绝缘布缺失，配电室门无防鼠板。</p>	<p>1.对失效压力表进行更换。</p> <p>2.增设应急照明灯和疏散指示标志。</p> <p>3.及时检查、及时填写记录，对部分淘汰的灭火器进行更换。</p> <p>4.对消火栓管网做保温处理。</p> <p>5.对遮挡的消防栓进行移位。</p> <p>6.与承租企业明确安全责任，签订承租安全管理协议。</p> <p>7.对配电室配电柜四周铺设绝缘垫，增设挡鼠板。</p>	附件 8
9	桃李园学校初中部	<p>1.配电房内设有床位，桥架为木制材料；</p> <p>2.厨房使用塑料扣板吊顶；</p> <p>3.学生宿舍消防通道及宿舍窗户封堵；</p> <p>4.消防通道常闭式防火门设置不符合防火规范；</p> <p>5.未见浙江武义、北京长峰医院火灾事故警示教育相关会议记录及部署情况。</p>	<p>1.床位已搬走，桥架改为铁质桥架。</p> <p>2.已全部更换成铝质扣板吊顶。</p> <p>3.防火门已全天打开，保证消防通道畅通，宿舍窗户已改造成可开式消防窗。</p> <p>4.所有防火门全天打开。</p> <p>5.已召开相关工作会议，并部署工作。</p>	附件 9
10	亚夏汽车城	<p>1.麒麟大酒店部分烟感防尘罩未拆除；</p> <p>2.防火门门框未灌浆；</p> <p>3.安全出口标志为塑料材质（非蓄电型）；</p> <p>4.燃气报警器探头安装位置不合理；</p> <p>5.配电室与厨房储藏间设置在同一室内。</p>	<p>1.已拆除烟感防尘罩。</p> <p>2.对防火门灌浆。</p> <p>3.出口标志改为蓄电型标志。</p> <p>4.已调整探头安装位置。</p> <p>5.已将杂物从配电室清除。</p>	附件 10
11	广德市颐爱养老服务有限公司	<p>1.火灾应急预案编制不合理，不具有针对性；</p> <p>2.防火巡查记录为后期一人补写；</p> <p>3.一至三层东侧楼道疏散指示标志照明故障；</p> <p>4.一层东侧楼道常闭式防火门常开，无闭门器；</p>	<p>1.根据该中心的特点重新制定火灾应急预案。</p> <p>2.已按要求整改到位，并召开消防安全培训会，会议强调消防火巡查记录谁巡查谁记录。</p> <p>3.广德市中医院已将本问题纳入5月份维修计</p>	附件 11

		<p>5.三层东侧楼道口安全疏散引导牌被展板遮挡；</p> <p>6.第三方机构在今年2月、3月的消防维护检查中指出的问题未及时整改。</p>	<p>划。</p> <p>4.常闭式防火门闭门器已安装。</p> <p>5.三层东侧楼道口展板已移除，安全疏散引导牌未遮挡。</p> <p>6.广德市中医院已纳入5月份维修计划。</p>	
12	广德市五龙山国有林场	<p>1.未安排五一期间巡查值班表；</p> <p>2.森林防火宣传氛围不够，宣传标语设置较少；</p> <p>3.未组织开展北京长峰医院等火灾事故警示教育；</p> <p>4.林区内道路两侧枯草未及时清理。</p>	<p>1.已制定五一期间巡查值班表。</p> <p>2.采用喇叭进行宣传，书写防火标语，重新在显著位置悬挂森林防火标语。</p> <p>3.已召开会议组织开展火灾事故警示教育。</p> <p>4.已对道路两侧枯草进行清理。</p>	附件12

